

Oxidação nos trilhos dos bancos.

Sintomas/Códigos DTC:

3**** Instalar/dar acabamento/carroceria/ **330***** Pintar/dar acabamento/

3302** Lado do motorista/ **3303**** Lado do passageiro.

BSA 001/12

FORD:

Fiesta RoCam: 2010 e 2011. **TMA:** FFC e FHC.

EcoSport:2010 e 2011. **TMA:** EUA.

INTRODUÇÃO

Alguns veículos EcoSport e Fiesta RoCam produzidos até 06/2011 apresentam pontos de oxidação no trilho do banco do passageiro/motorista.

ACÇÃO

(Aplicação de tinta de acabamento com anti-ferrugem)

Seguir procedimento abaixo.

1. Verificar se há algum ponto de oxidação no trilho do banco;


2. Proteja as áreas próximas ao trilho onde serão realizadas as aplicações para que o produto não escorra ou manche estas áreas;

3. Aplique o produto na parte oxidada em demãos fartas para criar uma barreira eficaz contra a oxidação;

4. Aguarde a secagem do produto.

Seca ao tato em 1 hora (depende das condições de umidade e da espessura da película);

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO PEÇA
2S65/ A608A15/BE/ 2S65/ A608A14/AB/	Armação do assento do banco motorista.
2N15/ N608A15/AE/3YY 2N15/ N608A14/AA/	Armação do assento do banco passageiro.

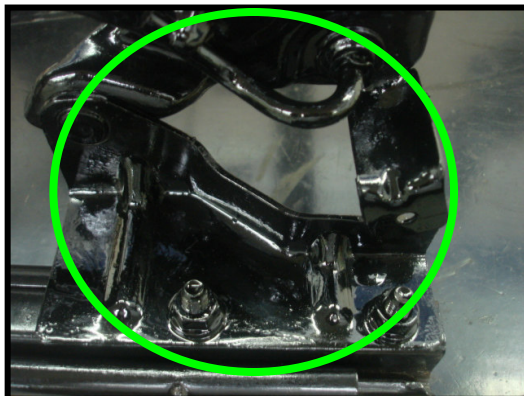

GARANTIA

Este Boletim é aplicável aos veículos (EcoSport & Fiesta RoCam) produzidos até **30/06/2011**.

<u>OPERAÇÃO</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>TEMPO</u>
<u>TSB00112</u>	<u>Oxidação no trilho do banco</u>	<u>0.2hr.</u>

CÓDIGOS OASIS

3*****

330***

3302**

3303**

Nota: Este Boletim de Serviço foi desenvolvido para os técnicos dos Distribuidores Ford como ferramenta de auxílio ao diagnóstico de veículos, não possuindo qualquer valor probatório para possível indenização e/ou reconhecimento de vício ou defeito de determinado produto. Esta publicação não implica no reconhecimento de que todos os veículos de determinado lote venham apresentar tal característica, que o vício é resultado de algum problema de qualidade ou desenho do produto, assim como também não significa que o reparo será coberto em garantia. Os possíveis defeitos aqui retratados não resultam em riscos à saúde ou segurança dos consumidores. Antes de aplicar este Boletim, consulte os canais de comunicação disponíveis aos Distribuidores Ford para obter as possíveis atualizações deste documento.

Data de Publicação: 13 de janeiro de 2012.

1 de 1